www.pce-iberica.es





PCE Iberica S.L.
C/ Mayor, 53 - Bajo
02500 Tobarra
Albacete-España
Tel.: +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-iberica.es

Instrucciones de uso



Balanza compacta serie PCE-PCS

Índice

1.	Medidas de seguridad					
2.	Espe	cificaciones	3			
3.	Funciones del teclado					
4.	Func	ionamiento				
	4.1.	Encender / apagar	5			
	4.2.	Puesta a cero	5			
	4.3.	Función de tara	5			
	4.4.	Cómputo de piezas	5			
	4.5.	Alarma	5			
	4.6.	Memoria para peso acumulado	6			
	4.7.	Ajuste del tiempo de respuesta	6			
	4.8.	Ajuste de la capacidad de lectura	6			
	4.9.	Ajuste de la iluminación de fondo	6			
	4.10.	Ajuste de la salida de datos (RS232)	7			
	4.11.	Calibración (externa)	7			
	4.12.	Recarga del acumulador	7			
	4 13	Protocolo de interfaz	8			

1. Medidas de seguridad


Cuando utilice la balanza tenga en cuenta siempre las medidas de seguridad descritas a continuación. Utilice la balanza únicamente con el adaptador AC. Cualquier otro adaptador puede estropear la balanza. (El adaptador AC es opcional.)

- No exponga la balanza a la luz directa del sol, pues puede llevar a una decoloración y causar un funcionamiento incorrecto.
- Si no piensa usar la balanza durante un tiempo prolongado, retire el acumulador para evitar daños producidos por baterías que pierden ácido.
- No sobrecargue la balanza. Esto puede causarle daños.
- No introduzca agua en la balanza. Esto puede causarle daños.
- Una carga estática puede falsificar el resultado de medición. Descargue la carga estática. Use p.e. un spray antiestático para evitar tal problema.

2. Especificaciones

Tipo de balanza	PCE-PCS 6	PCE-PCS 30	
Rango de pesado	6.000 g	30.000 g	
Capacidad de lectura	0,1 g	0,5 g	
Reproducibilidad	±0,2 g	±0,5 g	
Peso mínimo	0,1 g	0,5 g	
Peso mínimo por pieza para cómputo	0,1 g	0,5 g	
Posiciones de memoria para el peso de referencia	99		
Rango de taraje	100%		
Unidades de pesado	gramos		
Pantalla	LCD de 3 x 6 dígitos		
Calibración	mediante un peso de ajuste		
Tamaño del plato de pesado	230 mm x 310 mm		
Temperatura operativa	0 +40 °C		
Alimentación	230 V / 50 Hz (a través del adaptador incluido en el envío) o acumulador interno		
Carcasa	plástico ABS		
Puerto	RS-232		
Paquete software	Componente adicional		
Dimensiones aprox.	320 x 320 x 12,5 mm		
Peso neto	aprox. 2,8 kg		

3. Funciones del teclado

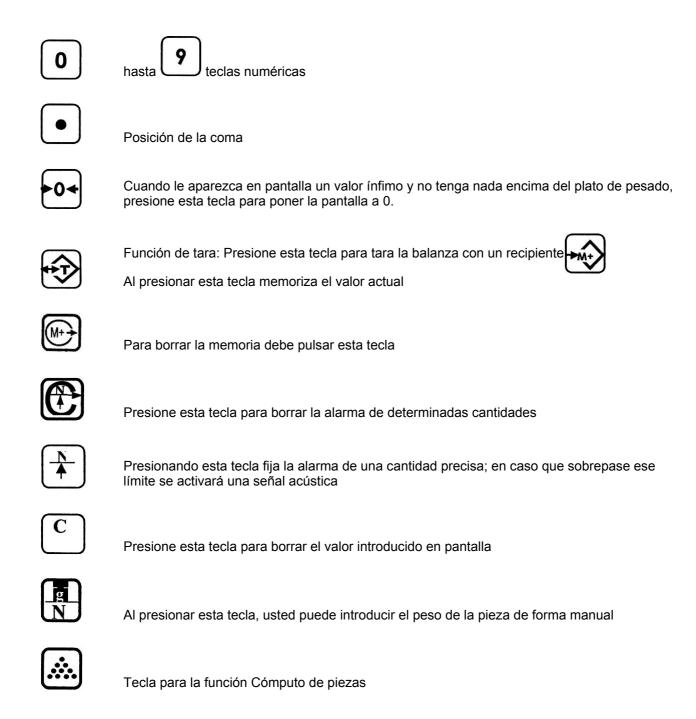

4. Funcionamiento

4.1 Encender / Apagar

Retire todos los objetos de la plataforma y encienda o apague la balanza mediante el botón que se encuentra en la parte inferior derecha.

4.2 Puesta a cero

Rango de puesta a cero: ± 2% del rango máximo de pesado.

En caso que la pantalla no se ponga a "0", teniendo en cuenta que no debe haber nada sobre la plataforma,

presione la tecla

4.3 Función de tara

Ponga el objeto para tarar encima del plato de pesado y presione la tecla para tarar este objeto. La función tara está ahora activada. Retire ahora el peso; en la pantalla encontrará el peso en negativo. Pulse nuevamente la tecla "tara" para salir de esta función.

4.4 Cómputo de piezas

En caso que conozca el peso de la pieza, usted puede introducir ese valor de forma manual, y confirmarlo

pulsando la tecla . En caso que desconozca el peso, puede introducir la cantidad de piezas a través del teclado; la cantidad que usted introduzca le aparece en pantalla. A continuación, presione la tecla



4.5 Alarma

El usuario tiene la posibilidad de introducir un valor límite. En caso que sobrepase la cantidad fijada se activa una señal acústica. Para ello, introduzca la cantidad mediante el teclado y confírmelo pulsando la

tecla . Si desea borrar ese valor pulse la tecla

4.6 Memoria para peso acumulado

Presione la tecla una vez que se haya estabilizado el valor actual para poder memorizarlo. En pantalla le aparece el número de acumulación de pesados (máx. 99) y el peso total de todos los acumulados. Si le aparece en pantalla la indicación "OL", significa que la memoria interna está llena y debe ser borrada.

Para borrar la memoria presione la tecla

Importante: Cada vez que acumule o memorice un peso, descargue la balanza para poder acumular o memorizar un nuevo valor.

4.7 Tiempo de respuesta

En caso que sea necesario ajustar el tiempo de respuesta, esto lo puede efectuar al encender el aparato y

mantener presionada la tecla hasta que aparezca en pantalla el tiempo de respuesta actual. ("Πb0" ~

"Пb6"). Пb0 es el valor más lento y Пb6 el valor más rápido. Cuando presione la tecla confirma e valor ajustado.

4.8 Ajuste de la capacidad de lectura

Mantenga presionada la tecla mientras enciende la balanza hasta que aparezca en pantalla la

capacidad de lectura actual. Presione la tecla para ajustar el valor. Presione la tecla para confirmar el valor ajustado.

4.9 Ajustar la iluminación de fondo


Mantenga presionada la tecla mientras enciende la balanza hasta que la balanza haya realizado el autoajuste. En la pantalla aparece el ajuste actual.

"AUTO" La iluminación de fondo se enciende y apaga de forma automática.

"ON" La iluminación de fondo está activa de forma continua.

"OFF" La iluminación de fondo está desactivada de forma continua.

Presione la tecla para seleccionar el modo deseado. Presiona la tecla para confirmar la selección.

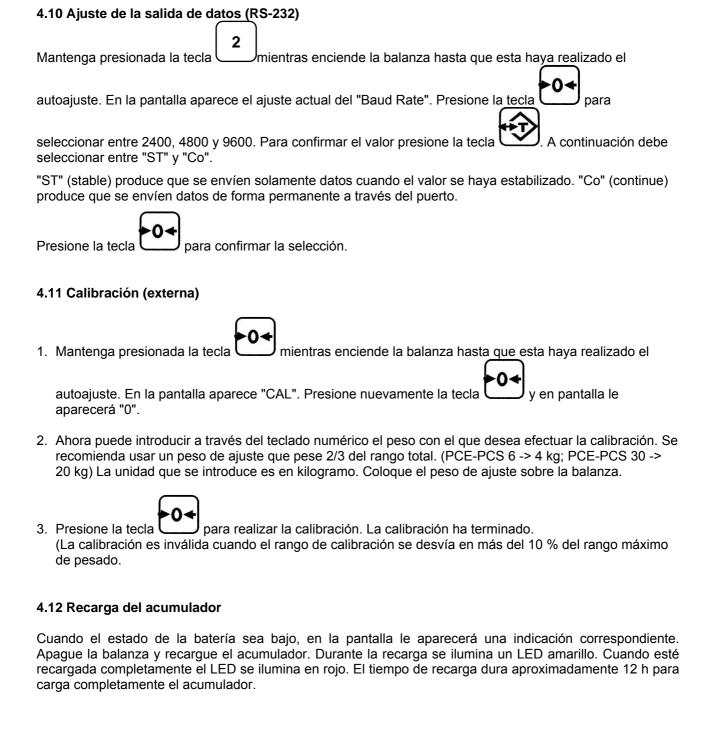

4.13 Protocolo de interfaz:

DATA FORMAT

HEAD1, HEAD2, DATA UNIT CR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HEAD1 (2BYTES)

HEAD2 (2BYTES)

OL - overload

NT - net weight mode

ST - stable US - unstable

DATA(8BYTE)

2D (HEX) = " - " (negative sign)20 (HEX) = " " (blank)

2E (HEX) = "." (decimal point)

UNIT (4 byte)

g= 20 (HEX); 20 (HEX); 20 (HEX); 67 (HEX) kg= 20 (HEX); 20 (HEX); 6B (HEX); 67 (HEX) ct= 20 (HEX); 20 (HEX); 63 (HEX); 74 (HEX)

ozt= 20 (HEX); 6F (HEX); 7A (HEX); 74 (HEX)

Transmission example

1. Ex. : stable net + 0.168 g

CR= OA (HEX); OD (HEX);

HEAD, HEAD, DATA UNIT CR

ST, NT, +0.168 g OA, OD

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con PCE Ibérica.

En esta dirección encontrarán una visión de la técnica de medición:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/instrumentos-medida.htm

En esta dirección encontrarán un listado de los medidores:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

En esta dirección encontrarán un listado de las balanzas:

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm

Para poder realizar la RAEES (devolución y eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) retiramos todos nuestros aparatos. Estos serán reciclados por nosotros o serán eliminados según ley por una empresa de reciclaje.

R.A.E.E..-Nº 01932

